
PFAFF® 491-705/13
-755/13

Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung ¹⁾		Subclass organization ¹⁾				Equipement des sous-classes ¹⁾				Dotación de las subclases ¹⁾			
Unterklasse Sub-classe Subclase	Ausführung Type Tipo de máquina	Schneideabstand in mm Cutting height Distance de coupe en mm Margen de corte en mm	Nähmaschine Needle bar Barra à aiguille Barra de aguja	Stitcher Cord Cord Transportador	Schneidhöhe Cutting height Plaque à aiguille Placa de aguja	Nähmaschine Needle bar Barra à aiguille Barra de aguja	Appareil Type Tipo de máquina	Stitcher Cord Cord Transportador	Schneidhöhe Cutting height Plaque à aiguille Placa de aguja	Nähmaschine Needle bar Barra à aiguille Barra de aguja	Appareil Type Tipo de máquina	Stitcher Cord Cord Transportador	Schneidhöhe Cutting height Plaque à aiguille Placa de aguja
-705/13													
940/02	A; B		91-175 110-01	91-119 544-05 A 91-119 546-05 B	91-058 430-04	91-055 874-93						91-053 938-01	
-755/13													
59/01	A; B		91-119 440-01	91-119 544-05 A 91-119 546-05 B	91-058 805-03	91-119 681-93	91-050 859-01	91-056 512-01	91-056 280-21	91-041 644-01	91-053 983-01	91-053 938-01	
59/31	B		91-175 110-01	91-119 546-05	91-058 805-03	91-119 681-93	91-056 283-93	91-056 513-01	91-056 280-21	91-040 207-01 91-041 644-01		91-053 938-01	
725/04/54-900/13/53 A (1,0); A; B	A (1,0); A; B	A (1,0)=0,8 A = 1,0-2,5 B = 1,2-2,5	91-175 110-01	91-119 544-05 A (1,0); A 91-119 546-05 B	91-158 257-93 ^[B]	91-119 787-93		91-050 932-01				91-053 938-01	91-011 165-04 [B] = 2,7; 3,0; 3,5 mm
725/04/54-940/02 A (1,0); A; B	A (1,0); A; B	A (1,0)=0,8 A = 1,0-2,5 B = 1,2-2,5	91-175 110-01	91-119 544-05 A (1,0); A 91-119 546-05 B	91-058 502-93 ^[B]	91-119 787-93		91-050 932-01				91-053 938-01	91-011 165-04 [B] = 2,7; 3,0; 3,5 mm
725/04/54-940/02 B/C N7	B/C N7	1,5-2,5	91-175 110-01	91-119 546-05	91-058 584-93 ^[B]	91-119 787-93		91-050 932-01				91-053 938-01	91-011 165-04 [B] = 2,7; 3,0; 3,5 mm
726/05-900/13/53 A (1,0); A; B	A (1,0); A; B	A (1,0)=0,8 A = 1,0-2,5 B = 1,2-2,5	91-175 110-01	91-119 544-05 A (1,0); A 91-119 546-05 B	91-158 257-93 ^[B]	91-119 787-93		91-175 258-01					91-011 324-04 [B] = 2,7; 3,0; 3,5 mm
726/05-940/02 A (1,0); A; B	A (1,0); A; B	A (1,0)=0,8 A = 1,0-2,5 B = 1,2-2,5	91-175 110-01	91-119 544-05 A (1,0); A 91-119 546-05 B	91-058 502-93 ^[B]	91-119 787-93		91-175 258-01					91-011 324-04 [B] = 2,7; 3,0; 3,5 mm
726/05-940/02 B/C N7	B/C N7	1,5-2,5	91-175 110-01	91-119 546-05	91-058 584-93 ^[B]	91-119 787-93		91-175 258-01					91-011 324-04 [B] = 2,7; 3,0; 3,5 mm
900/13/53 A; B	A; B		91-175 110-01	91-119 544-05 A 91-119 546-05 B	91-158 258-04	91-119 787-93						91-053 938-01	
940/02 A; B	A; B		91-175 110-01	91-119 544-05 A 91-119 546-05 B	91-058 430-04	91-119 787-93						91-053 938-01	
940/02 B/C N7	B/C N7		91-175 110-01	91-119 546-05	91-058 582-04 ^[B]	91-119 787-93						91-053 938-01	

¹⁾ Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge und Apparate. Beim Umbau in eine andere Unterklasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Ausführung bekannt.

¹⁾ This list contains sewing parts and attachments only. When converting to another subclass or version, machine parts are also necessary. When ordering please therefore indicate exactly the existing version and the one required.

¹⁾ Cette liste ne contient que les organes de couture et les guides. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, il faut utiliser aussi certaines pièces de machine supplémentaires. En cas de commande, prière de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitées.

¹⁾ Esta lista sólo contiene elementos de costura y aparatos. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, se necesitarán también piezas de máquina. Por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.

[A] = Ausführung angeben
= Indicate model
= Préciser la version
= Indiquez el tipo de máquina



[B] = Nähmuster einsenden
= Submit sewing sample
= Joindre échantillon de couture
= Envíase muestra de costura

[B] = Schneideabstand bei Bestellung angeben
= State sewing margin on order
= Indiquer la distance de coupe à la commande
= Indiquez el margen de corte en todos los pedidos

[B] = Schneidhöhe
= Cutting height
= Hauteur de coupe
= Altura de corte

[B] = Schneidhöhe bei Bestellung angeben
= Cutting height to be stated on order
= Hauteur de coupe à préciser à la commande
= Altura de corte, indíquese en los pedidos

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

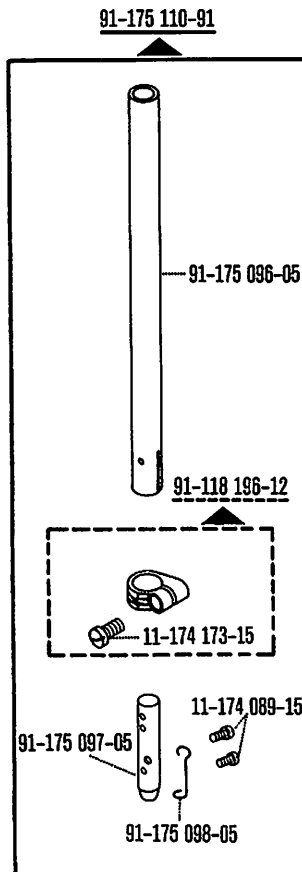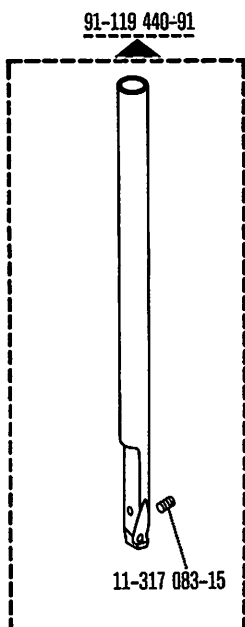

-59/31
-725/04(/54)-900/13; /53
-725/04(/54)-940/02
-726/05-900/13; /53
-726/05-940/02
-900/13; /53
-940/02


-59/01

91-119 544-05




-59/01
-725/04(/54)-900/13; /53
-725/04(/54)-940/02
-726/05-900/13; /53
-726/05-940/02
-900/13; /53
-940/02

91-119 546-05




-59/01
-59/31
-725/04(/54)-900/13; /53
-725/04(/54)-940/02
-726/05-900/13; /53
-726/05-940/02
-900/13; /53
-940/02

91-058 430-04 [4]




91-058 502-93 [4] [9/2]

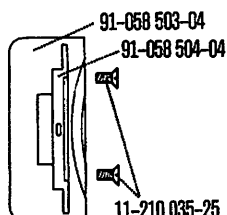


-725/04(/54)-940/02

-940/02

91-058 582-04 [4]



91-058 584-93 [4] [9/2]

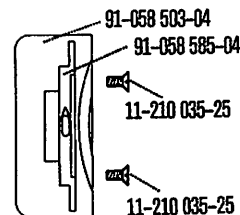


-725/04(/54)-940/02

-940/02


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-058 605-03 [4]




-59/01
-59/31

91-158 256-04 [4]




-900/13; /53

91-158 257-93 [4] [9/2]

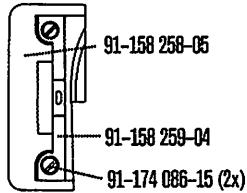


-725/04(/54)-900/13; /53
-726/05-900/13; /53

91-055 874-93 [4]

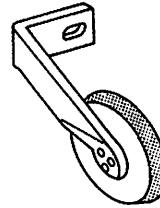


-705/13-940/02

91-119 681-93 [4]

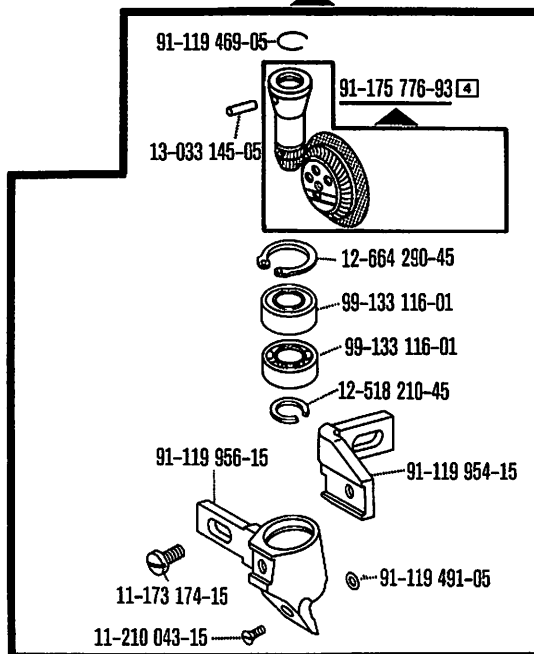


-59/01
-59/31

91-119 787-93 [4]

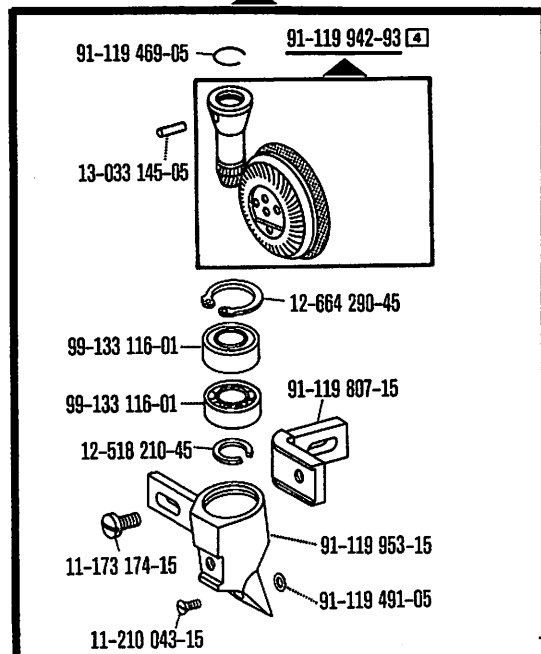



-725/04(/54)-900/13; /53
-725/04(/54)-940/02
-726/05-900/13; /53
-726/05-940/02
-900/13; /53
-940/02

91-050 859-91 [5]

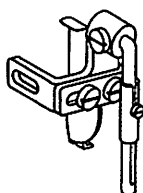


91-056 283-93 [5]

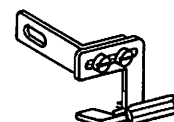


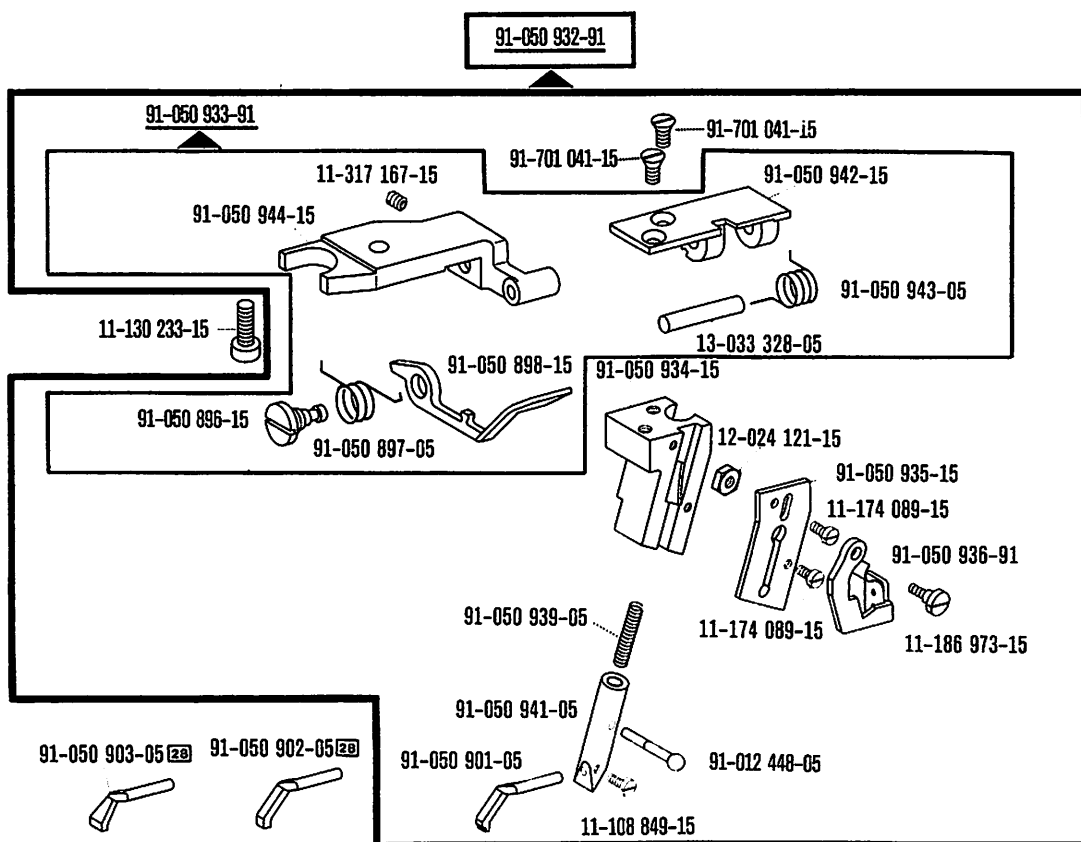


-725/04/(54)-900/13; /53

-725/04/(54)-940/02

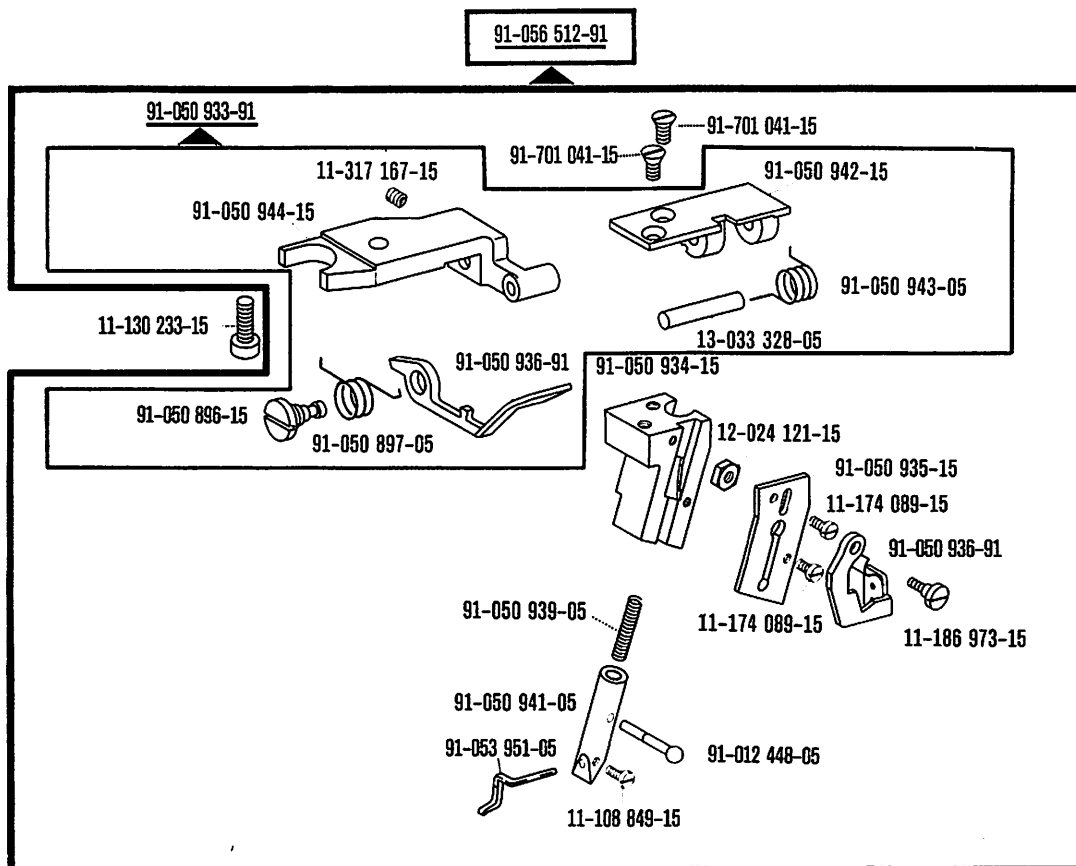

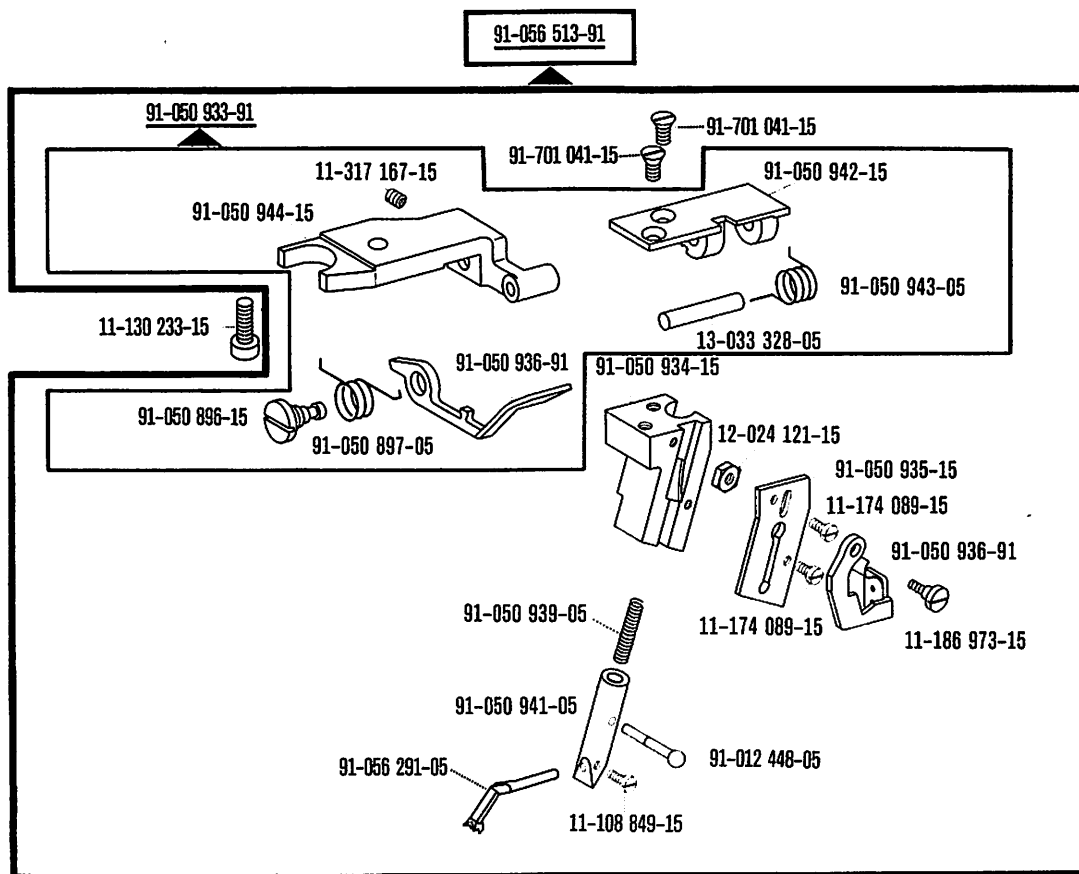

-59/31

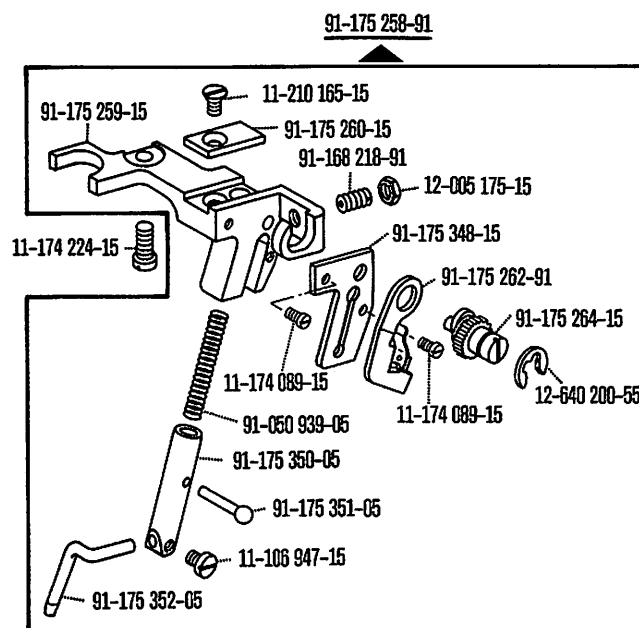


-726/05-900/13; /53

726/05-940/02


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-056 280-21




-59/01
-59/31

91-053 983-91

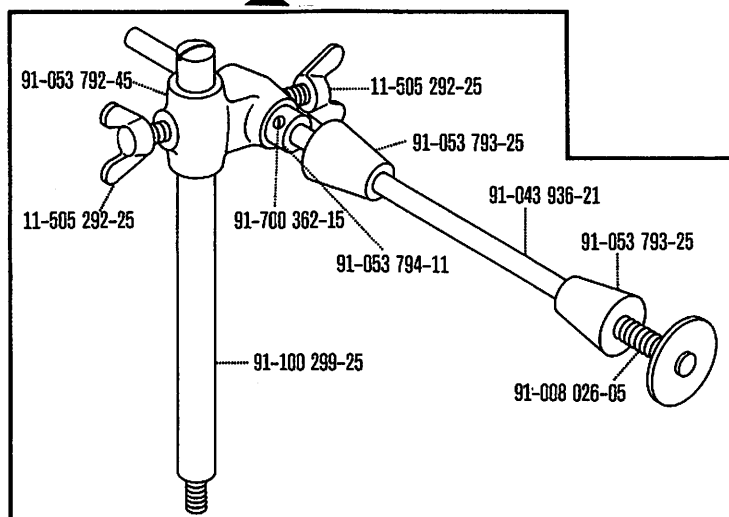


-59/01

91-040 207-91

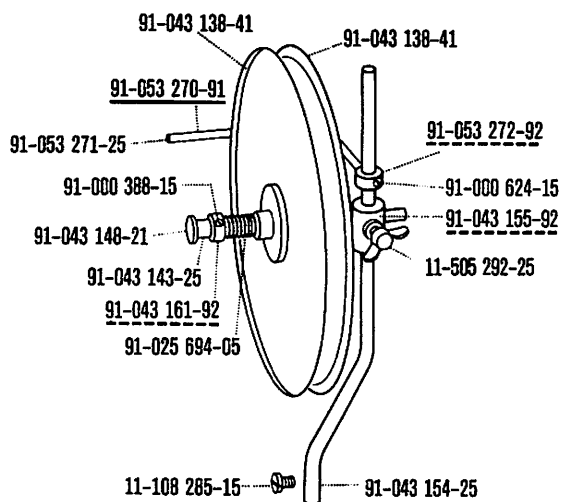


-59/31

91-041 644-91

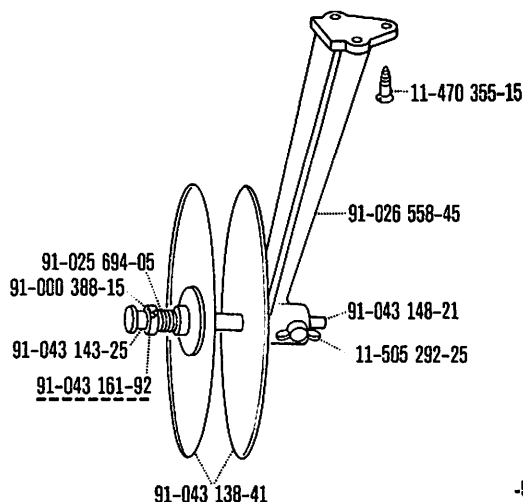

-59/01
-59/31

91-053 938-91

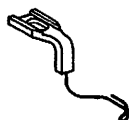


-59/01
-59/31
-725/04(/54)-800/13; /53
-725/04(/54)-940/02
-726/05-940/02
-800/13; /53
-940/02

91-011 165-04 (18/2)



-725/04(/54)-800/13; /53
-725/04(/54)-940/02

91-011 324-04 (18/2)



-726/05-800/13; /53
-726/05-940/02

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex: 45 753