Pfaff 1296 706 35 Subclass



Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

dtsch./engl./franz./span. 2.89

Unterklassen-Ausstattung¹)

Subclass organization;

Equipement des sous-classes¹)

Dotación de las subclases¹)

Orientasse Subclasse Subclasse	Ausführung Model Version Tipo de måquina	Nedelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancias entre agujes en mm	Nadelheller (1972) Neodle holder Phrce-siguille Portasgulas	Stottschieber [3] [192] Feed dog Griffe Transportador inferior	Silchplatte [4] [<u>10/1] [10/2]</u> Needle plate Placue & arguille Placa de aguja	Nahlus (4) (1001) Presser foot Prechesseur Prechesseur	Stoffschiebetus (1) [192] Vibrating presser Plad entraineur Transportador auparior
6/01	BN CN DN	3,2-20,0 3,2-20,0 4,0-20,0	91-710 004-93	91-047 814-04 10 = 3,2-4,4mm 91-040 447-04 10 = 4,8-8,0mm 91-047 814-04 10 = 9,2mm 91-040 447-04 10 = 9,6-14,0mm 91-047 814-04 10 = 15,2-16,0mm 91-040 447-04 10 = 17,2-20,0mm	91-058 406-04 91-484 344-04 91-058 406-04 91-484 344-04 91-058 406-04 91-484 344-04	91-040 429-04	01-040 430-93
-6/D1 900/56	BN CN	3,2-16,0	91-710004-93	91-059 175-04	91-158056-04	91-040 429-04	91-040 430-93
-57/01	CN	4,0 - 20,0	91-710 004-93	91-047 814-04 10 = 4,0-4,4mm 91-040 447-04 10 = 4,8-8,0mm 91-047 814-04 10 = 9,2mm 91-040 447-04 10 = 9,6-14,0mm 91-047 814-04 10 = 15,2-16,0mm 91-040 447-04 10 = 17,2-20,0mm	91-058 406-04 91-484 344-04 91-058 406-04 91-484 344-04 91-058 406-04 91-484 344-04	91-040 429-04	91-040 430-93
-57/01 -900/56	CN	4,0-16,0	91-710004-93	91-059 175-04	91-158056-04	91-040 429-04	91-040 430-93
-58/01	CN	4,0 – 20,0	91-710 004-93	91-047 814-04 10 = 4,0-4,4mm 91-040 447-04 10 = 4,8-8,0mm 91-047 814-04 10 = 9,2mm 91-040 447-04 10 = 9,6-14,0mm 91-047 814-04 10 = 15,2-16,0mm 91-040 447-04 10 = 17,2-20,0mm	91-058 406-04 91-484 344-04 91-058 406-04 91-484 344-04 91-058 406-04 91-484 344-04	91-040 429-04	91-040 430-93
58/01 900/56	CN	4,0 – 16,0	91-710 004-93	91-059 175-04	91-158 056-04	91-040 429-04	91-040 430-93
-61/02	CN	3,2 - 20,0	91-710 004-93	91-047 814-04 10 = 3,2-4,4mm 91-040 447-04 10 = 4,8-8,0mm 91-047 814-04 10 = 9,2mm 91-040 447-04 10 = 9,6-14,0mm 91-047 814-04 10 = 15,2-16,0mm 91-040 447-04 10 = 17,2-20,0mm	91-058 406-04 91-484 344-04 91-058 406-04 91-484 344-04 91-058 406-04 91-484 344-04	91-040 429-04	91-040 430-93
-61/02 -900/56	CN	3,2-16,0	91-710 004-93	91-059 175-04	91-158 056-04	91-040 429-04	91-040 430-93
-63/13	CN	4,0-11,2	91-710 004-93	91-047 814-04 10 = 4,0-4,4mm 91-040 447-04 10 = 4,8-8,0mm 91-047 814-04 10 = 9,2mm 91-040 447-04 10 = 9,6-11,2mm	91-058 406-04 91-484 344-04 91-058 406-04 91-484 344-04	91-049 560-04	91-049 060-93
-63/13 -900/56	CN	4,0-11,2	91-710 004-93	91-059 175-04	91-158056-04	91-049 560-04	91-049 060-93
-82/14	В, С С	3,2-3,6 4,0-6.4	91-710004-93	91-047 814-04 10 = 3,2-3,6mm 91-042 492-04 10 = 4,0-6,4mm	91-058 406-04 91-491 608-04	91-040 429-04	91-049 464-93 91-049 211-04
-237/06	BN	8.0 - 20.0	91-710004-93	91-059017-04	91-158 551-04	91-049 503-04	91-049 144-93
-237/06 -900/56	BN	8,0 - 16,0	91-710004-93	91-059 246-04	91-158 198-04	91-049 503-04	91-049 144-93 \bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{

¹⁾ Die Liste enthält nur N\u00e4hwerkzeuge und Apparate. Beim Umbau in eine andere Unterkl\u00e4asse oder Ausf\u00fchrung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gew\u00fcnschten Ausf\u00fchrung bekannt.

This list contains sewing parts and attachments only. When converting to another subclass or version, machine parts are also necessary. When ordering please therefore indicate exactly the existing version and the one required.

Cette liste ne contient que les organes de couture et les guides. En cas de transformation en une sousclasse ou variante différente, il faut utiliser aussi certaines pièces de machine supplémentaires. En cas de commande, prière de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitees.

Esta lista sólo contiene elementos de costura y aparatos. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, se necesitarán también piezas de máquina, por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.

Equipement des sous-classes¹)

Unterklassen-Ausstattung¹)

Dotación de las subclases1)

Subclass organization1)

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de mâquina	Apparat § Altachement Appareil Aparato	Träger Bracket Support Soporte	Kopfolatte Face plate Plaque frontale Placa frontal	Bandronmel Tape reel Tambour-dérouleur Tambor portacintas	Bandführung Tape guide Guide-ruban Guiacintas	Fingerschutz Finger guard Protège-doigts Salvadedos
-6/01	BN CN DN						91-057 741-91 1 = 3,2-4,4mm 91-057 806-91 1 = 4,8-15,2mm 91-057 809-91 1 = 16,0-20,0mm
-6/01 -900/56	BN CN						91-057 741-91 1 = 3,2-4,4mm 91-057 806-91 1 = 4,8-15,2mm 91-057 809-91 0 = 16,0mm
-57/01	CN	91-040 275-93 ID = 4,0-10,0mm 91-040 844-24 ID = 11,2-20,0mm	91-040 166-21				91-057 741-91 10 = 4,0-4,4mm 91-057 806-91 10 = 4,8-15,2mm 91-057 809-91 10 = 16,0-20,0mm
-57/01 -900/56	CN	91-040 275-9310 = 4,0-10,0mm 91-040 844-2410 = 11,2-16,0mm	91-040166-21				91-057 741-91 10 = 4,0-4,4mm 91-057 806-91 10 = 4,8-15,2mm 91-057 809-91 10 = 16,0mm
-58/01	CN	91-040 273-93 10 = 4,0-10,0mm 91-042 070-24 10 = 11,2-20,0mm	91-040 166-21				91-057 741-91 10 = 4,0-4,4mm 91-057 806-91 10 = 4,8-15,2mm 91-057 809-91 10 = 16,0-20,0mm
-58/01 -900/56	CN	91-040 273-93 10 = 4,0-10,0mm 91-042 070-24 10 = 11,2-16,0mm	91-040 166-21				91-057 741-91 10 = 4,0-4,4mm 91-057 806-91 10 = 4,8-15,2mm 91-057 809-91 10 = 16,0mm
-61/02	СИ	91-043 408-23	91-040 862-90	91-140 383-91	91-040 207-91		91-057 741-91 10 = 3,2-4,4mm 91-057 806-91 10 = 4,8-15,2mm 91-057 809-91 10 = 16,0-20,0mm
-61/02 -900/56	CN	91-043 408-23	91-040862-90	91-140 383-91	91-040 207-91		91-057 741-91 10 = 3,2-4,4mm 91-057 806-91 10 = 4,8-15,2mm 91-057 809-91 10 = 16,0mm
-63/13	CN	91-053 560-91 91-053 567-93			91-041 644-91	91-044 419-25	91-057 741-91 10 = 4,0-4,4mm 91-057 806-91 10 ≈ 4,8-11,2mm
-63/13 -900/56	CN	91-053 560-91 91-053 567-93			91-041 644-91	91-044 419-25	91-057 741-91 10 = 4,0-4,4mm 91-057 806-91 10 = 4,8-11,2mm
-82/14	B, C C	91-056 442-93			91-043 938-91		
-237/06	BN	91-056 026-93 91-056 031-15 91-056 033-93		91-140 386-91			
-237/06 -900/56	ВИ	91-056 026-93 91-056 031-15 91-056 033-93		91-140386-91	·		

Ausführung angeben
 Indicate model
 Preciser la version
 Indiquese el tipo de máquina


^{5 =} Náhmuster einsenden = Submit sewing sample = Joindre echantillons de couture = Enviese muestra de costura

⁼ Nadelabstand = Needle gauge = Ecartement des aiguilles = Distancias entre agujas


^{| 10/1] =} je nach Nadelabstand ändert sich die Form (z. 6. beim Stoffschieber die Arzahl der Zahnreihan)
| Certain design features change according to the needle gauge (e.g. the number of tooth rows on the feed dog)
| La forme est fonction de l'écartement des aiguilles (par ex. le nombre des rangees de dents de la griffe)
| La forme varia de accerdo con la distancia entre aguias (p. e. el número de hileras de dientes en el transportador)


^{10/2] =} Nadelabstand bei Bestellung angeben = State needle gauge on order = indiquer écartement des aiguilles à la commande = Indiquese la distancia entre agujas en los pedidos

Ur		sen-Ausstattu ement des sou		Subclass organization¹) Dotación de las subclases¹)					
Subclase Subclase	Ausführung Model Version Tipo de mådquina	Winkel Angle bracket Equerre Pieza angular	Lüferhebei Lilling leveri Levier releveur Palanca alzaprenssteles	Boizen + Pialte Sud + piate Boulon + plaque Perro + piaca	Selizug Puit-cable Transmission par câble Cable de mando	Auflage Plate Appul Placa de apoyo	Fadenabschneider Thread trimmer Coupe-fils Cortahitos		
5/01	BN CN DN						-		
6/01 900/56	BN CN								
57/01	CN								
57/01 900/56	CN								
58/01	CN								
-58/01 -900/56	CN								
-61/02	CN								
-61/02 -900/56	CN								
-63/13	CN								
-63/13 -900/56	CN			<u> </u>					
-82/14	B.C C								
-237/0		91-050 924-15	91-140 592-41 91-010 796-15	91-108 594-05 91-140 595-15	91-027 387-91	91-056 436-21	91-053768-9		
-237/0 -900/5		91-050 924-15	91-140 592-41 91-010 796-15	91-108 594-05 91-140 595-15	91-027 387-91	91-056 436-21	······································		

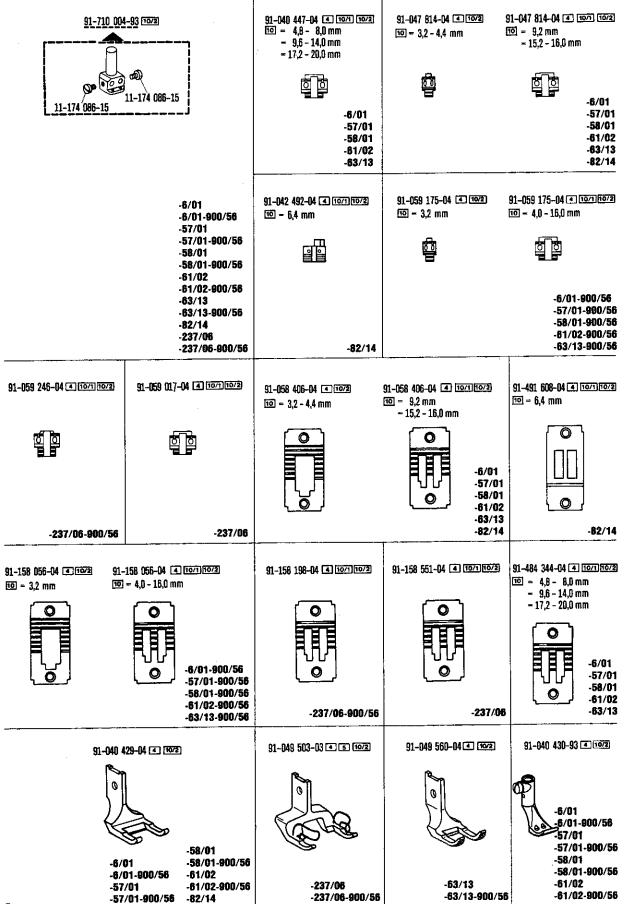


From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

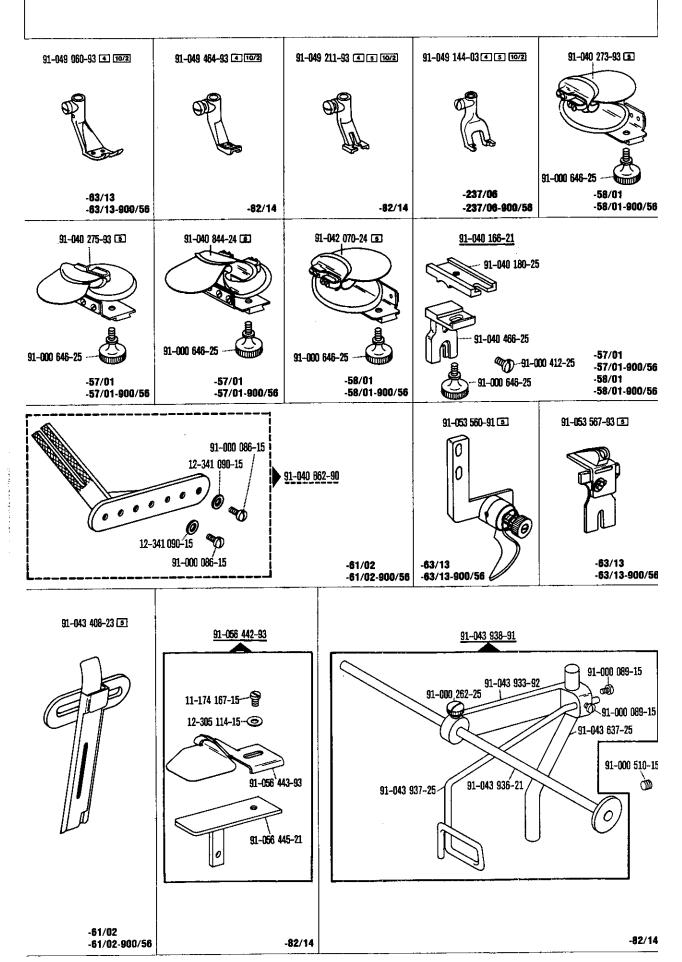


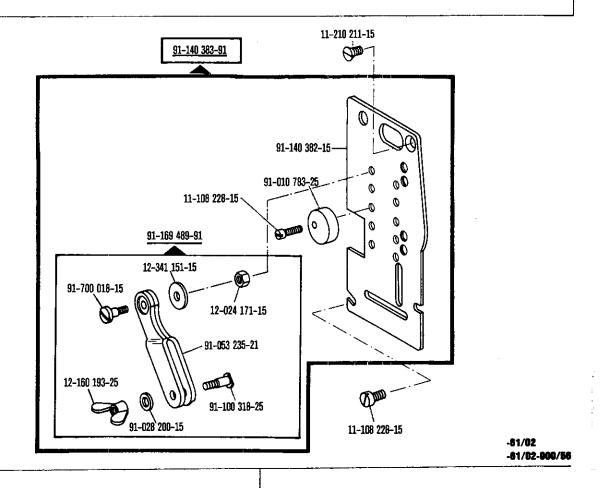



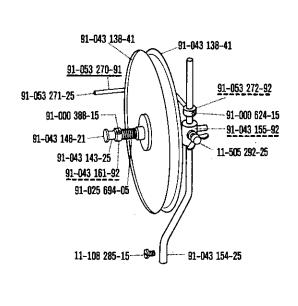


91-041 644-91

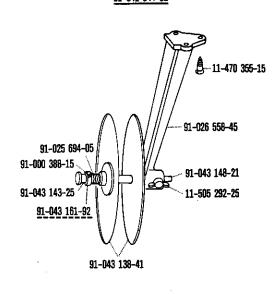



-63/13 -63/13-900/56

-81/02 -61/02-900/56

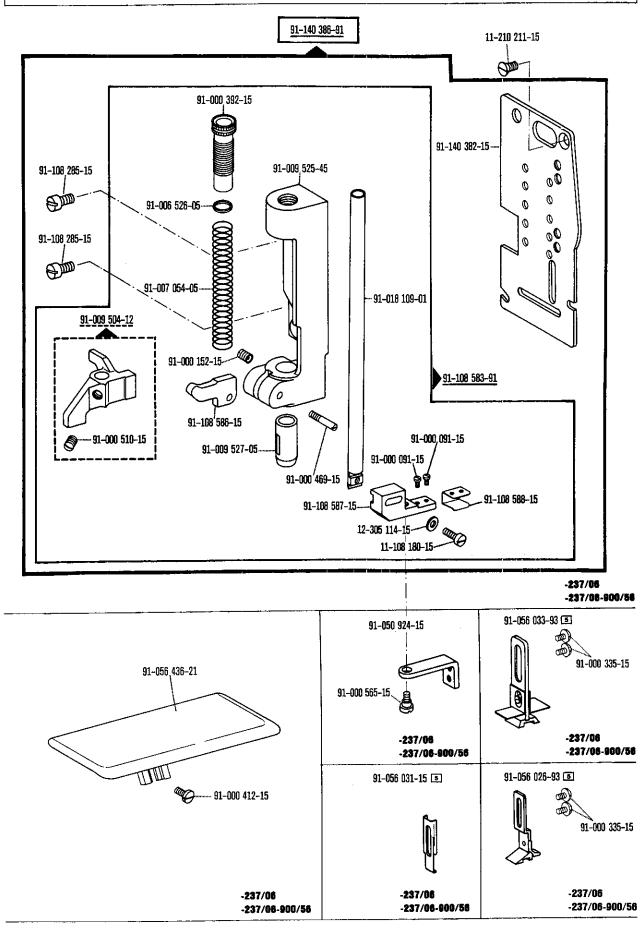

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

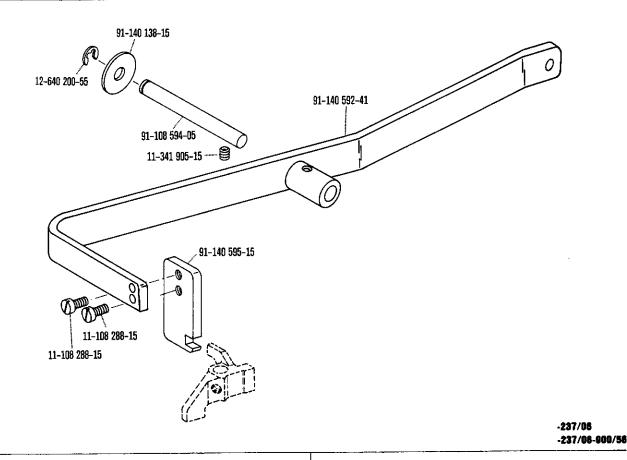


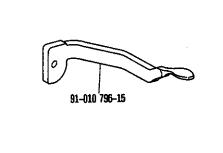


-237/06 -237/06-900/56

99-053 768-91



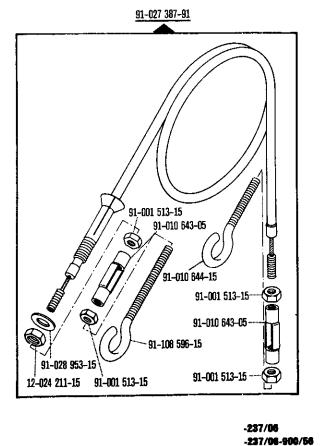

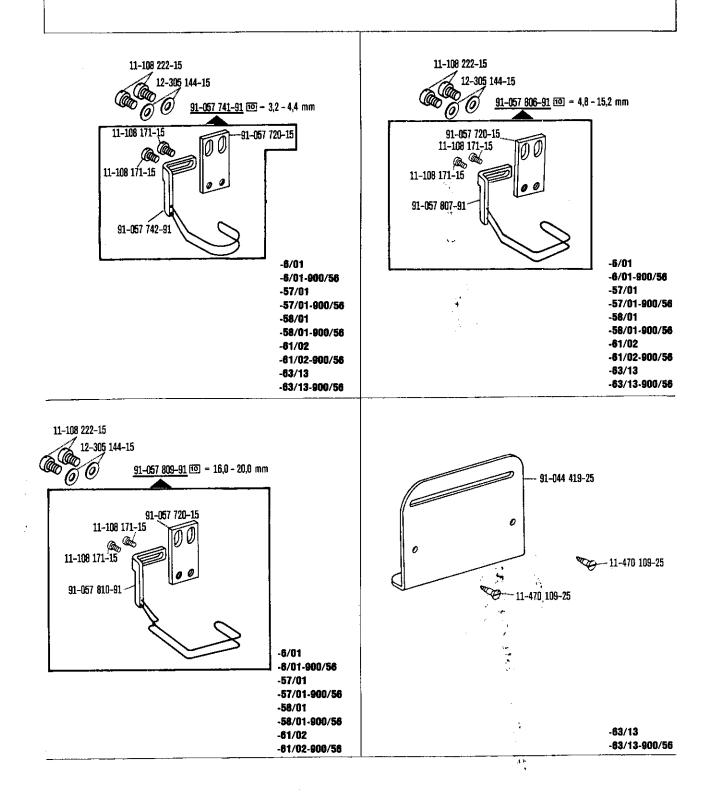

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telefon (0631) 200-0, Telex: 45753, Telefax (0631) 17202